

КАЙТА ИШЛАШ ВА

МЕХАНИКА



КОРХОНАЛАРИДА

ХАВФСИЗЛИК

МАСАЛАЛАРИ

- *Машина ва механизмлар қисмлари ва деталларини ювии жараёнида содир бўладиган турли хил баҳтсиз ҳодисалар сабаблари асосан қуидагилардир:*
- *Ювии ускуналарининг носозлиги.*
- *Электр токи таъсирига тушиш.*
- *Юк кўтариши машиналарини ишлатиш қоидаларининг бузилиши.*
- *Агрессив ювии воситаларидан ҳимояланиш тадбирларининг бузилиши ва бошқалар.*

- Металл буюмларни гальваник қопламалар билан қоплашда меҳнат хавфсизлигини таъминлаш шартлари ГОСТ 12.3.008-75 "МХСТ "Органик бўлмаган металл ва нометалл қопламаларни бажариши. Хавфсизликнинг умумий талаблари" асосида белгиланади.

- Гальваника үзига хос хусусиятларидан келиб чиқадиган хавфли ва ўта заарали омилларини ҳисобга олмаслик ишчиларни оғир ва тузалмас касб касалликларига олиб келиши мумкин. Ишловчиларнинг хавфсизлигини таъминлаш учун бино ичидағи иш зонасидаги ҳавода заарали моддаларнинг миқдори энг юқори йўл қўйиладиган (ЭЮК) концентрация чегарасида бўлиши керак.

- *Деталларни механик усулдаги тозалашига қўшимча равишда тозалаш самарадорлиги катта бўлган кимёвий, кимёмеханика, электрофизика ва электрокимё усулларидан ҳам фойдаланилади. Бундай усуллар билан ишлов берии юзаларини тозалашида органик эритувчилардан ва бошқа кимёвий моддалардан кенг фойдаланилади.*

- Электролитларни тайёрлаш ва юзаларга ишлов бершии ишларида ҳам кўп миқдордаги кимёвий моддалардан фойдаланилади. Бунда никель, мис, рух, кадмий, хром ва бошқа металлар тузлари, шунингдек хром ангидриди, натрий, нитрат, натрий ва калийning ҷиан кислотасидаги тузлари, фенол, формалдегид каби ҳар хил ишқор ҳамда кислоталар ва бошқа зарарли моддалар бўладики, буларning таъсирида инсон организми оғир заҳарланади, улар ҳатто касб касалликларига чалинтирувчи асосий омиллар ҳисобланади.

- Буглар таркибида, сув бугларидан ташқари бошқа кислота ва ишқорлар буглари аралашып кетиши, биринчидан, ишчи зонани заарли моддаларга түйинтирса, иккинчидан, ишчи зонага иссиқ ажралиб чиқишии ва нисбий намликнинг ошиб кетишии ҳисобига санитария-гигиена шароити бузилади. Буларга қўшимча тарикасида џехдаги шовқин, титраш, ультра товуши ва электр токининг бўлишии хавфли омилларни кўпайтиради.

- Гальваник үчеларида меңнат шароитини яхшилаш мақсадида электролитнинг хавфсиз ва безарарларини танлаш керак. Деталларни ёғсизлантириш ва юзаларини тозалашида ҳам баъзи бир зарари камроқ воситалардан фойдаланишига ҳаракат қилинади. Масалан, ёғсизлантиришини иссиқ ишқор эритмаларида эмас, балки зарари камроқ органик эритувчилар ёрдамида ҳам бажарса бўлади. Бундай ҳолларда ишчиларнинг хавфсизлиги ва зарарланмасдан ишилаши масаласи иқтисодий масалалардан устун қўйилиши керак.

- Гальваник қоплама қилиш олдидан юзаларни тозалаша **қуийдаги** алмастриишларни бажарии мүмкин;
- юзаларни механик ишлов беріб тозалаш усулини кимёвий механика усулы билан;
- бензин, керосин каби захарлы бұглар чиқарувчи ҳамда ёнғинга хавфли моддаларни органик эритувчилар билан (мабодо трихлорэтилен ва тетрохлорэтиленлардан фойдаланыладиган бўлса, уларни фақат зич ёпиладиган қурилмаларда ишилатишига рухсат этилади);
- хлорли углеводородлар билан ёғсизлантииши шарарини синтетик ювии воситалари билан;

• Гальваник қопламаларни бажаришида қуийдагича алмастыриши ишларини бажариши мүмкін:

- мис қоплама қилишида ишлатыладиган үзан электролитини, таркибида үзан бүлмаган этилендиамен, шавел кислотаси, пирофосфат, аммиакат каби электролитлар билан;
- кадмий қоплашауда ишлатыладиган үзан электролитини, таркибида үзан бүлмаган сульфатаммоний, борфторводород, хлораммоний электролитлари билан;

- маркибіда олти валентли хром бүлгән хромлаш
электролитини маркибіда уч валентли хром бүлгән
электролитлар билан;
- қора металларни оксидлашаңда ишлатыладыган
ишқорлы эритмаларни кислота эритмалари билан.

- Электролит тўлдирилган ванналардан ҳар хил зарарли моддаларнинг буз билан чиқиб кетишини камайтириши мақсадида, электролит юзасини активлаштириши ёки юза таранглигини таъминлаш имкониятини берадиган моддалар қўшилади. Масалан, КПИ1, КПИЗ, КПИ4 моддалари гальваник ванналардан ажралиб чиқаётган зарарли моддалар миқдорини кескин камайтиради.

- Гальваник үзеклари электр хавфи бүйича жуда хавфли хоналар синфига киради. Бундай хоналарда электр хавфсизлиги факатгина кичкина кучланишлар билан таъминланиши мумкин. Бундан ташқари ерга улаб муҳофазалаши, ёниқ турдаги электр қурилмаларидан фойдаланиши, иложи борича ток ўтказгичларни турли воситалар билан тўсиши, ҳар хил ишларни бајсарадиган дасталарнинг ва юргизиш қурилмаларини муҳофаза қобигига ўраш яхии натижса беради.

- Гальваника үзехининг ҳамма хоналари (майший ва маъмурий хоналардан ташқари), албатта маҳаллий шамоллатиши воситалари билан таъминланиши шарт. Электрокимёвий ишлов бериш хоналарининг шамоллатиши дарајаси энг камида 5, бошқа ёрдамчи хоналарниги эса 4 дан кам бўлмаслиги керак.

- Агар ванналардаги электролитлар иссиқ бўлса, унда икки томонлама бортдан ҳаво сўриши қурилмасидан ташқари, унинг усти қопқоқлар ёки маҳсус ёниши қурилмалари билан жиҳозланган бўлишии керак.

- *Демалларни тиклашда* энг хавфли жараён хромлашдир. Хромлашда электролит доим қиздириб турилиши керак ва унда 15-20 марта катта ток зичилиги талаб этилади. Бунда жадал даражада инсон организми учун ўта заҳарли бўлган хром ангиидриди ажralиб чиқади.

- Электролиз қурилмасига хизмат күрсатувчи ходим диэлектрик қўлқон, калиш, боти, изоляцияланган дастали асбоблардан фойдаланиши шарт, ҳар сменада уларнинг яроқлилиги ва ўз жойида турганлигини текширади. Электролиз џехларининг технологик қисмларига хизмат күрсатувчи ходим электротехник ходим билан тенглашади; унга хавфсизлик техникаси бўйича камидаги II малака группаси берилади.

- Электролиз қурилмаси кучланишини узиб қўйиб ремонт қилинади. Ремонт қилинадиган ваннанинг шиналари ерга уланиши керак. Агар процесснинг узлуксизлиги туфайли ва қолдиқ кучланишини узиш мумкин бўлмагандага ҳимоя воситалари ёрдамида ҳамда барча хавфсизлик талабларига риоя қилган ҳолда кучланиши остида ҳам ишилашга рухсат этилади. Ишни ремонтчилар бригадасининг ишчилари бајсарадилар; бунда иш олиб борувчи камидаги IV малака группасига эга бўлиши керак.

- **Деталларни полимер тиклаш ишларини бажариш жараёнларидағи хавфсизлик талаблари.** Деталларни полимер материаллар билан тиклаш жараёнида зарур хавфсизлик талабларига (ГОСТ 12.3.008-75 Система стандартов безопасности труда. Производство покрытий металлических и неметаллических неорганических. Общие требования безопасности) амал қилинмаса бир қатор хавфли омиллар юзага келади: электр токи хавфи, чанг, юқори температура, заһарлы газлар (фенол, формальдегид, хлорли водород, хлорли венил ва бошқа), заһарлы моддалар. Уларнинг таъсири натижасида турли күнгилсиз ҳодисалар содир бўлиши мумкин.

- Демалларни полимер моддалар билан тиклаш жараёни алоҳида изоляцияланган хонада олиб борилиши керак. Хона ичкарига ва ташқарига йўналган ҳаво алмаштириши тизими билан таъминланган бўлиши ва соатига 8-10 марта ҳаво алмасишини таъминлаши лозим. Полимерлаш хонасидаги электр ускуналари ва ёритиш асбоблари портлаш хавфсизлиги талабларига жавоб берииш керак.

- Хонада ишчилар учун зарур бўладиган иссиқ ва совук сув умивальниклари, аптечка бўлиши керак. Полимер материаллар билан ишилашга ёши 18 дан кам бўлмаган, кимёвий моддалар билан ишилаш бўйича тегишли рухсатнома эга, даврий тиббий кўрик ва меҳнат муҳофазаси бўйича йўриқномалардан ўтган, хонада ёнгин юз берганда уни ўчириши усулларини, жароҳатланганларга бирламчи тиббий ёрдам берииши услубларини мукаммал билган шахсларга рухсат этилади.

- Жараённи бажарии вактида ииичи бир қатор қоидаларга амал қилиши керак:
- Ишни бошлиашдан олдин зарур материалларни ва асбобускуналарни тайёрлаш ва ўз ўрнига қўйиш.
- Кўлни ҳимоя қилиш чораларини кўриш (*паста суртиш, қўлқон кийиши*).
- Ўлчаш –назорат асбобларининг бутлиги ва созлигини текшириш.
- Захарли моддалар ажралиши билан кечадиган жараёнларнинг ҳаммасини сўриши шкафи ичида ўтказиш.
- Иш тугагандан кейин иш ўрнини тартибга келтириш ва бошқа.

• **Вулканизация**  **ишиларни**
бажариш жараёнларидаги хавфсизлик
талааблари. Шиналарни вулканизация билан
тиклаш жараёни мураккаб жараёнлардан
бўлиб, бир қатор потенциал хавфли
омиллар юзага келади. Шу сабабли бу
жараённи амалга оширишида зарур техника
хавфсизлиги талаабларига амал қилиш керак.

- Шиналарни вулканизация билан тиклаш жараёни алоҳида изоляцияланган хонада олиб борилиши керак. Хона кенг ва ёргу бўлиши лозим. Ўзининг алоҳида ўтхонасига эга бўлган вулканизация хоналари ичкарига ва ташқарига йўналган ҳаво алмаштирии тизими билан таъминланган бўлиши, ҳамда бензин, клей ва бошқа турдаги эритувчилар қўлланиладиган жараёнлар бажариладиган хоналардан ажратилган бўлиши керак.

• Хонада заарали омил сифатида чанг,
газ ва бүг ҳосил бўлади.

Ишловчиларнинг хавфсизлигинни таъминлаши мақсадида хона ичидағи ҳавода заарали моддаларнинг миқдори энг юқори йўл қўйиладиган (ЭЮК) концентрация чегарасида бўлишии керак.

- Хонадаги асосий ускуналар — шероховка қилиш станоклари маҳаллий ҳаво алмаштириши қурилмалари билан таъминланган бўлиши, ишончили ерга уланган бўлиши керак. Станокнинг ҳаракат узатмалари тўсиқлар билан тўсилган, хавфли зонаси эса экранланган бўлиши керак. Шиналарни ювииш алоҳида хонада, маҳсус ювииш машиналарида (ускуналарида) олиб борилиши керак. Шиналарни ташиши ишлари ҳам механизациялашган бўлиши керак.

- Вулканизация қилиида құлданыладиган материалдар
ұаво сүрии қурилмасыға әга бўлган маҳсус шкафларда омборхоналарда сақланиши керак. Вулканизация хонасида фактам з соатга етадиган клей ва бензин заҳираси сақланиши керак. Хонада олов, учқун ҳосил қиласынадиган ишларни бажариши, чекиши таъқиқланади.

- Клеў суркалган шиналарни қуритиши ҳаво сўрии қурилмасига эга бўлган махсус шкафларда олиб борилади. Бу шкафлар қизитилган ҳаво оқимини узатиш қувурлари билан таъминланган бўлиши керак.
- Тикланган шиналар ҳам алоҳида хонада махсус стеллажларда қуритилиши керак. Хонадаги электрли қизитиши ускуналари ва ёритиши асбоблари портлаш хавфсизлиги талабларига жавоб берииши керак.