

Маъруза:

Мавзу:

**ГАЗ-БУҒҲАВОЛИ АРАЛАШМАЛАР,
СУЮҚЛИКЛАР, ҚАТТИҚ МОДДАЛАР
ВА ЧАНГЛАР ЁНИШИНинг ўЗИГА
ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ**

РЕЖА:

1. Ёнувчи моддаларнинг агрегат ҳолатлари тавсифлари.
2. Газ ва буғларнинг ёнувчанлик ва портлаш хусусиятларини характерловчи кўрсаткичлар.
3. Суюқликларнинг ёнувчанлик ва портлаш хусусиятларини характерловчи кўрсаткичлар.
4. Қаттиқ моддалар ва чангларнинг ёнувчанлик ва портлаш хусусиятларини характерловчи кўрсаткичлар.

Модда ва материалларнинг ёнувчанлик ва портлаш хусусиятларини характерловчи кўрсаткичлар.

- Ёнувчи моддалар З та агрегат ҳолатда бўлишлари мумкин: газсимон, суюқ ва қаттиқ.
- Моддаларнинг ёнғин ва портлаш хавфини аниқлашда уларни агрегат ҳолатларга бўлиш учун қуийдагича тасниф берилади:
- **Газлар** – буғларининг абсолют босими 50 °C температурада 300 кПа ёки ундан катта бўладиган моддалар;
- **Суюқликлар** – эриш температураси 50 °C дан ошмайдиган моддалар;
- **Қаттиқ моддалар** - эриш температураси 50 °C дан катта бўлган моддалар;
- **Чанглар** – заррачалари ўлчамлари 850 мкм дан катта бўлмаган майдаланган қаттиқ моддалар.
- Моддаларнинг ёнғин хавфи, яъни тенг шароитларда ёниш содир бўлиш эҳтимоли даражаси, турли кўрсаткичлар билан аниқланади.

- Моддаларнинг ёнғин ва портлаш хавфи ҳамма кўрсаткичлар бўйича эмас, балки уларни тўла тавсифловчи асосий кўрсаткичлар бўйича аниқланади.
- **Газлар ва буғларнинг ёнғин ва портлаш хавфи қўйидаги катталиклар бўйича тавсифланади:**
 - алангаланиш температураси;
 - ўз-ўзидан алангаланиш температураси;
 - алангаланиш соҳаси (алангаланишнинг коцентрация чегаралари билан).

■ Ишлаб чиқаришдаги аралашмаларда газ ёки буғ концентрацияси 0...100 % гача ўзгариши мумкин. Лекин бу аралашмаларниң ҳаммаси ҳам портловчи ёки ёнувчи бўла олмайди.



- Аралашма портловчи ёки ёнувчи бўлиши учун газ , буғ концентрацияси портловчи концентрациялар чегаралари оралиқида бўлиши лозим. Бундай катталиклар:
 - **алангалишишнинг пастки концентрация чегараси (АПКЧ);**
 - **алангалишишнинг юқори концентрация чегараси (АЮКЧ) деб аталади.**
- Модданинг АПКЧ си қанча паст, АЮКЧ си қанча юқори ва ўз-ўзидан алангалиш температураси қанча паст бўлса, у шунча портлаш ва ёнишга нисбатан хавфли бўлади.

■ Ёнувчи суюқликларнинг ёнғин хавфи қуидаги катталиклар бўйича тавсифланади:

- чақнаш температураси;
 - ўз-ўзидан алангаланиш температураси;
 - алангаланиш соҳаси (алангаланишнинг температура чегаралари билан).
- Газлардан фарқли равишда суюқликлар буғининг концентрацияси суюқлик температурасига боғлиқ бўлади. Шунинг учун уларнинг алангаланиш соҳасини температура орқали белгилаш мумкин. Бундай катталиклар:
- алангаланишнинг пастки температура чегараси (АПТЧ), (бу чақнаш температурасидир);
 - алангаланишнинг юқори температура чегараси (АЮТЧ), деб аталади.


- Қаттиқ моддаларнинг ёнғин хавфи қуийдаги катталиклар бўйича олиб борилади:
 - ўз-ўзидан аланганиш температураси;
 - аланганиш температураси
- Майдаланган қаттиқ моддалар (чанглар) ҳаво билан қўшилиб ёнувчи ва портловчи аралашма ҳосил қилиши мумкин. Улар ўз-ўзидан аланганиш температураси билан тафсифланади.
- Ҳаводаги учиб юрган чанглар (аэрозоль) ва юзаларга чўккан чанглар (аэрогель) учун бу температура турличадир. Чангли аэрозолнинг аланганиши ва аланганинг тарқалиши фақат маълум бир концентрацияларда юз беради.
- Бу катталик аланганишнинг (портлашнинг) пастки концентрация чегараси (АПКЧ) деб аталади, ва у чангларнинг ёнғин ва портлаш хавфини тавсифловчидир.
- У чангнинг ҳаводаги оғирлиги бўйича ёниб кетиши мумкин бўлган энг кичик концентрациясини ($\text{г}/\text{м}^3$) белгилайди.

- Ёнғин хавфсизлиги бўйича чанглар ҳолатига боғлиқ равишда **портловчиларга** (аэрозол), ва **ёнувчиларга** бўлинади.
- Портловчи чанглар 2 та грухга бўлинади:
- I – портлаш **хавфи юқорилар**, уларнинг АПКЧ си $15 \text{ г}/\text{м}^3$ гача, (олтингугурт, канифол, эбонит, торф ва бошқа моддалар чанги);
- II – портлаш **хавфи мавжудлар**, АПКЧ си $16 \dots 65 \text{ г}/\text{м}^3$ оралиғида, (алюмин, сланец ва бошқалар чанги.)
- Ёнувчи чанглар ҳам 2 грухга бўлинади:
- III – ёниш **хавфи юқорироқлар**, алангаланиш температураси 250°C гача, АПКЧ си $65 \text{ г}/\text{м}^3$ ошиқ;
- IV - ёниш **хавфи мавжудлар**, алангаланиш температураси 250°C дан юқори, АПКЧ си $65 \text{ г}/\text{м}^3$ ошиқ;

Назорат саволлари

- Ёнувчи моддалар қанақа агрегат ҳолатларда бўлиши мумкин?
- Газ ва буғларниң ёнувчанлик ва портлаш хусусиятлари қанақа катталиклар билан тавсифланади?
- Суюқликларниң ёнувчанлик ва портлаш хусусиятлари қанақа катталиклар билан тавсифланади?
- Қаттиқ моддаларниң ёнувчанлик ва портлаш хусусиятлари қанақа катталиклар билан тавсифланади?
- Чангларниң ёнувчанлик ва портлаш хусусиятлари қанақа катталиклар билан тавсифланади?

Топшириқ: Венн диаграммаси ёрдамида газ-буғ, суюқ ва қаттиқ моддаларнинг ёниш ва портлаш хусусиятларини тавсифловчи катталикларни таҳлил қилинг

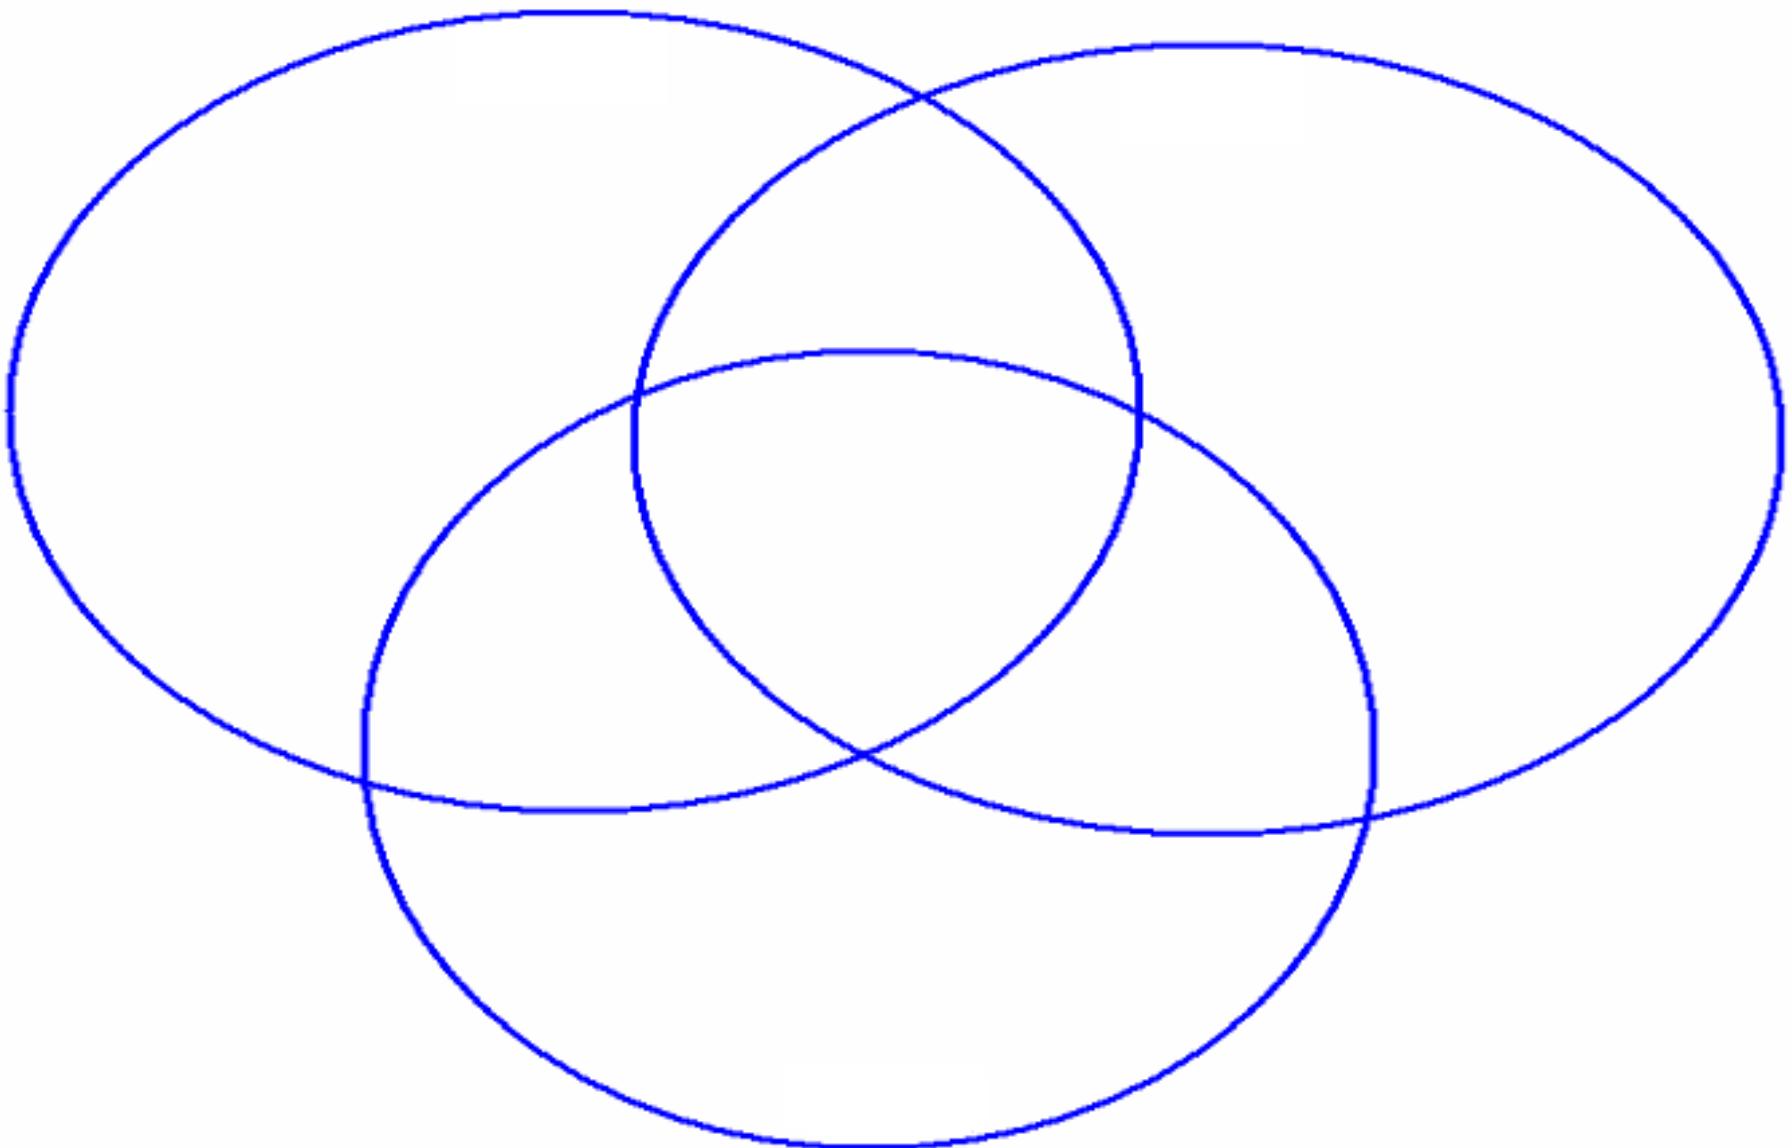

Эътиборингиз учун раҳмат!